



ウォーターリング取付方法（通信ケーブル編）

①同梱のパテテープをウォーターリングの内ゴムの設置位置でケーブルに巻きつける

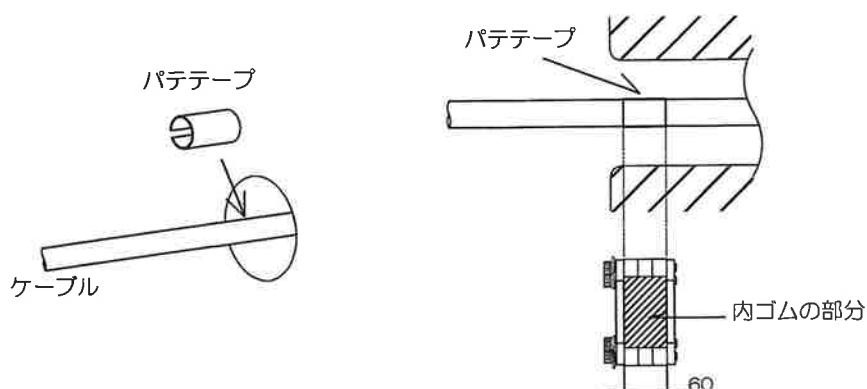


②管路口の外で内ゴムの縁が切れている部分を開き、ケーブルにかぶせる

※管路に挿入しやすいようにあらかじめケーブル及びパテテープにポリウォーターを塗っておく

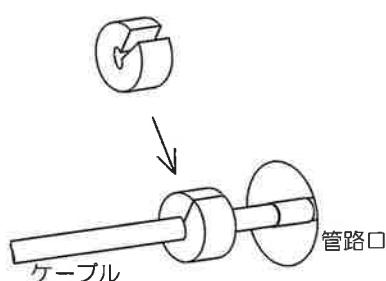


③ウォーターリングの締付ボルトを1本抜き、半割に開く

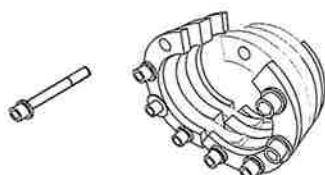

④ウォーターリングを内ゴムにかぶせて締付ボルトを取付ける

※ウォーターリングのゴム部に内ゴムがきちんと
はまるようにかぶせます。

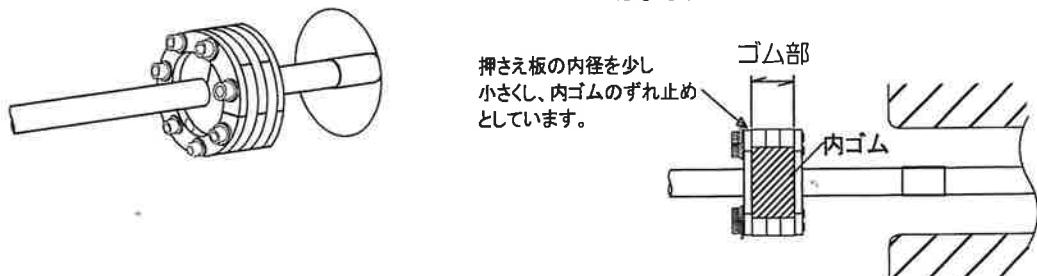

内ゴムが押さえ板と干渉しないように、ゴムが擦れないようにします。


⑤ ウォーターリングを管路内へ挿入する

ウォーターリングの外径は管路口いっぱいなので、木槌、手でトントンとたたき入れるか、
水又はポリウォーター（3M）等を塗って滑りを良くし挿入して下さい
※内ゴムがずれないように注意して挿入してください。




⑥ 挿入位置の確認

吸い込み防止金具が当るくらいまで挿入する

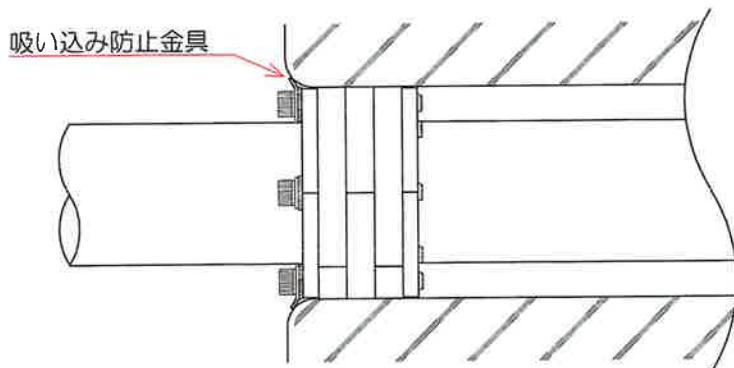

吸い込み防止金具はボルトの頭とシールワッシャの間に入れ、
ボルトを締めこみます。この時、吸い込み防止金具も一緒に
回ろうとするので、金具を抑えながら締めていきます。

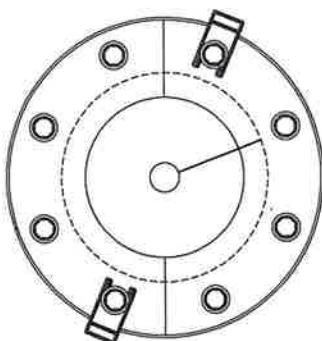

吸い込み防止金具の位置は、左図のように
2個の金具をなるべく対角に、円の接線に
対し直角になるよう方向を合わせて下さい

⑦ ボルトをレンチで締付ける。

※対角に締付けていき、各ボルトを均等に締め付けるように考慮する。

⑧ 最終トルクレンチを使用し、規定トルク値で締付け完了。

締付トルク値 ----- 6.0 N・m (通信仕様)